



MASSIMO ISOLAMENTO MINIMO SPESSORE

EXTERIOR



Ciclo di Posa ONACTIVE per Esterni

Lavorare solo con tempo sereno, evitando pioggia o gelo nelle 24/48 ore successive. Temp. dai 5° ai 35°

FASE 1: Preparazione e Primer

1. Pulisci la superficie da polvere e residui.
2. Ripara eventuali buchi o parti ammalorate con normale rasante (es. RASOFACILE).
3. Applica l'aggrappante **AMEGRIP** su tutta la parete con rullo o pennello (diluire con acqua max 20%).
4. Lascia asciugare.

FASE 2: Applicazione del Termointonaco

1. Applica **SV1** con spatola dentata (spessore 6, 8 o 10 mm).
2. Inserisci paraspigoli e rompigoccia dove necessario.
3. Una volta solidificata la prima mano, stendi una seconda mano di **SV1**.
4. Durante la seconda mano, affoga la RETE DI ARMATURA in fibra di vetro (sovrapposizione 10 cm).
5. Liscia con spatola liscia e carteggia una volta asciutto.

FASE 3: Finitura

1. Livella la parete con **SV2** usando spatola liscia in acciaio.
2. Applica **ONE PRIMER** con rullo o pennello (diluire con acqua max 20%).
3. Applica **SV3** con spatola in acciaio e rifinisci con spatola in plastica.

FASE OPZIONALE

Se hai usato **SV3** bianco, puoi colorare con **SV4** (due mani con rullo o pennello).



SEDE LEGALE e SEDE OPERATIVA: Via Milano 8, Ceriano Laghetto, MB 20816 | Tel: +39 02 96460453
FILIALE OPERATIVA: Via delle industrie 4/d, BG 24040 | Tel: +39 035 0868201
www.idaitalia.net | www.nuovasiga.com | www.idapro.eu | www.onactive.it |